

# FCMF8B-R | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК CO<sub>2</sub> С ЗУММЕРОМ

Инструкции по установке и работе



## Содержание

<b>БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	<b>3</b>
<b>ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА</b>	<b>4</b>
<b>КОД ПРОДУКТА</b>	<b>4</b>
<b>ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	<b>4</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	<b>4</b>
<b>СТАНДАРТЫ</b>	<b>4</b>
<b>ДИАГРАММЫ РАБОТЫ</b>	<b>5</b>
<b>ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЯ</b>	<b>6</b>
<b>ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ</b>	<b>6</b>
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>9</b>
<b>ПРОВЕРКА ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ</b>	<b>10</b>
<b>ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ</b>	<b>10</b>
<b>ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ</b>	<b>10</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	<b>10</b>

## БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Перед началом работы с продуктом перечитайте всю информацию, техническое описание, инструкции по монтажу и схему проводки. В целях личной безопасности, а также сохранности и наилучшей производительности оборудования, убедитесь, что вы полностью понимаете содержание документов, перед тем, как начать монтаж, использование и обслуживание продукта.



Для обеспечения безопасности и по причинам лицензирования (CE), несанкционированное обращение и модификация продукта запрещается.



Продукт не должен подвергаться воздействию экстремальных условий, таких как: высокие температуры, прямые солнечные лучи или вибрации. Химические пары высокой концентрации при длительном воздействии могут повлиять на работу оборудования. Убедитесь, чтобы рабочая среда была как можно более сухой, убедитесь в отсутствии конденсата.



Все установки должны соответствовать местным нормам здравоохранения, безопасности и местным нормативам. Этот продукт может быть установлен только инженером или специалистом, который имеет экспертное знание оборудования и техники безопасности.



Избегайте контакта с частями, подключёнными к напряжению, с изделием всегда обращайтесь бережно. Перед подключением силовых кабелей, обслуживания или ремонта оборудования всегда отключите источник питания.



Каждый раз проверяйте, что вы используете правильное питание, провода имеют соответствующий диаметр и технические свойства. Убедитесь, что все винты и гайки хорошо прикреплены и предохранители (если таковые имеются) хорошо закреплены.



Требования к утилизации оборудования и упаковки должны быть приняты во внимание и осуществляться согласно с местными и национальными законодательствами / правилами.



В случае, если возникли какие-либо вопросы, которые остались без ответа, свяжитесь со службой технической поддержки или проконсультируйтесь со специалистом.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Серия FCMF8B-R - это интеллектуальные многофункциональные датчики со встроенной звуковой сигнализацией. Выбор диапазона температуры, относительной влажности и CO<sub>2</sub>. Используемый алгоритм управляет одним аналоговым / модулирующим выходом на основе измеренных значений T, гН и CO<sub>2</sub>, которые можно использовать для непосредственного управления ЕС-вентилятором, регулятором скорости АС вентилятора или заслонкой с приводом. Все параметры доступны через Modbus RTU.

## КОД ПРОДУКТА

Код продукта	Питание	I <sub>max</sub>
FCMF8B-R	85—264 VAC / 50—60 Гц	50 мА


## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Вентиляция на основе температуры, относительной влажности и CO<sub>2</sub>
- Жилые и коммерческие здания
- Только для применений внутри помещений

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


- Аналоговый /модулирующий выход:
  - ▶ 0—10 VDC: мин. нагрузка 50 кОм ( $R_L \geq 50 \text{ кОм}$ )
  - ▶ 0—20 мА: макс. нагрузка 500 Ом ( $R_L \leq 500 \text{ Ом}$ )
  - ▶ ШИМ (открытый коллектор): ШИМ частота: 1 кГц,  $R_L \geq 50 \text{ кОм}$ ; Напряжение ШИМ 3,3 или 12 VDC
- Выбор диапазона температуры: 0—50 °C
- Выбор диапазона относительной влажности 0—100 %
- Выбор диапазона CO<sub>2</sub>: 0—2.000 ppm
- Сменный элемент датчика CO<sub>2</sub>
- Сменный модуль звуковой сигнализации с установкой через регистр Modbus (OFF, продолжительный или импульсный)
- 3 светодиода с регулируемой интенсивностью света для индикации состояния
- Точность: ±0,4 °C (диапазон 0—50 °C); ±3 % гН (диапазон 0—100 % гН); ±30 ppm CO<sub>2</sub> (диапазон 400—2.000 ppm) 0—2.000 ppm
- Корпус:
  - ▶ внутренний: пластик RABS, черный
  - ▶ внешний: ABS, белый
  - ▶ покрытие: ASA, белый
- Степень защиты: IP30 (согласно EN 60529)
- Диапазоны:
  - ▶ температура: 0—50 °C
  - ▶ отн. влажность: 0—95 % гН (без конденсата)
  - ▶ CO<sub>2</sub>: 400—2.000 ppm
- Температура хранения: -10 –60 °C

## СТАНДАРТЫ

- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/ЕС: 
  - ▶ EN 60529: 1991 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (IP Code). Поправка АСТ: 1993 по EN 60529;
  - ▶ EN 60730-1: 2011 Автоматический электрический контроль для бытового и аналогичного использования. Часть 1: Общие требования;
- Директива по электромагнитной совместимости EMC 2014/30/ЕС


- ▶ EN 60730-1: 2011 Автоматический электрический контроль для бытового и аналогичного использования. Часть 1: Общие требования;
- ▶ EN 61000-6-1: 2007 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-1: Общие стандарты - Иммуитет для жилой, коммерческой и легкой промышленности;
- ▶ EN 61000-6-1: 2007 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-3: Общие стандарты - Стандарт выбросов для жилых, коммерческих и светло-промышленных сред. Поправки A1: 2011 и AC: 2012 по EN 61000-6-3;
- ▶ EN 61326-1: 2013 Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования;
- ▶ 61326-3-2-2015 Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования ЭМС. Часть 3-2. Конфигурация теста, условия эксплуатации и критерии производительности преобразователей со встроенным или дистанционным сигнальным кондиционированием.
- Директива по утилизации отработавшего электрического и электронного оборудования WEEE Directive 2012/19/EC
- Директива RoHS 2011/65/EC об ограничении использования вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании

## ДИАГРАММЫ РАБОТЫ

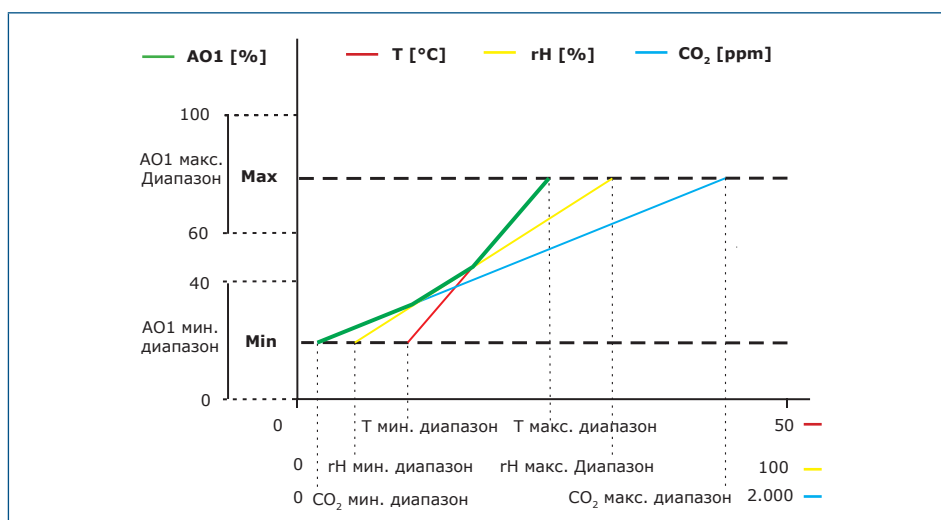

### ВНИМАНИЕ:

Выход изменяется автоматически в зависимости от самых высоких значений T, rH или CO<sub>2</sub>, т. е. самое высокое из трех выходных значений управляет выходом. См. зеленую линию на рабочей диаграмме выше. Можно отключить один или несколько датчиков. Интеллектуальный алгоритм датчика управляет одним выходом на основе измеренных значений CO<sub>2</sub>.

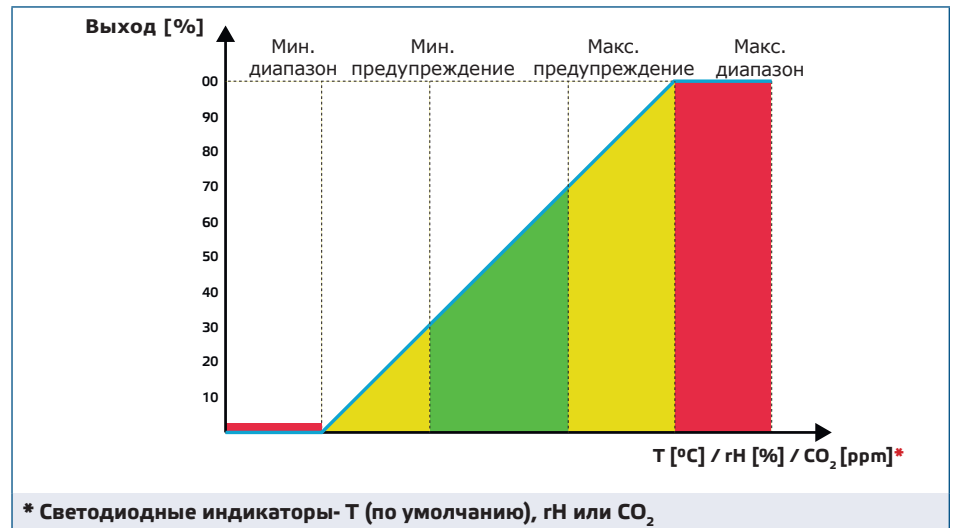

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЯ

<b>L</b>	Питание, линия 85—264 VAC / 50—60 Гц
<b>N</b>	Питание, нейтраль
<b>Ao</b>	Аналоговый/модулирующий выход (0—10 VDC / 0—20 мА/ШИМ)
<b>GND</b>	Заземление АО
<b>A</b>	Modbus RTU (RS485), сигнал A
<b>/B</b>	Modbus RTU (RS485), сигнал /B
<b>Соединения</b>	Клеммная колодка с пружинным контактом, сечение кабеля: 2,5 мм <sup>2</sup> ; шаг 5 мм; экранированный кабель

## ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Перед началом монтажа внимательно прочитайте **«Меры предосторожности»**. Затем следуйте инструкциям ниже:


### ВНИМАНИЕ

*При планировании места установки датчика оставьте достаточно места для возможности монтажа и сервисного обслуживания. Установите датчик в хорошо проветриваемом помещении.*

#### Встроенный монтаж


1. Выключите источник питания.
2. Снимите крышку корпуса и выньте датчик из корпуса, чтобы его можно было легко подключить.
3. Выполните подключение в соответствии со схемой подключения (см. **Рис.1**).

**Рис. 1** Схема подключения

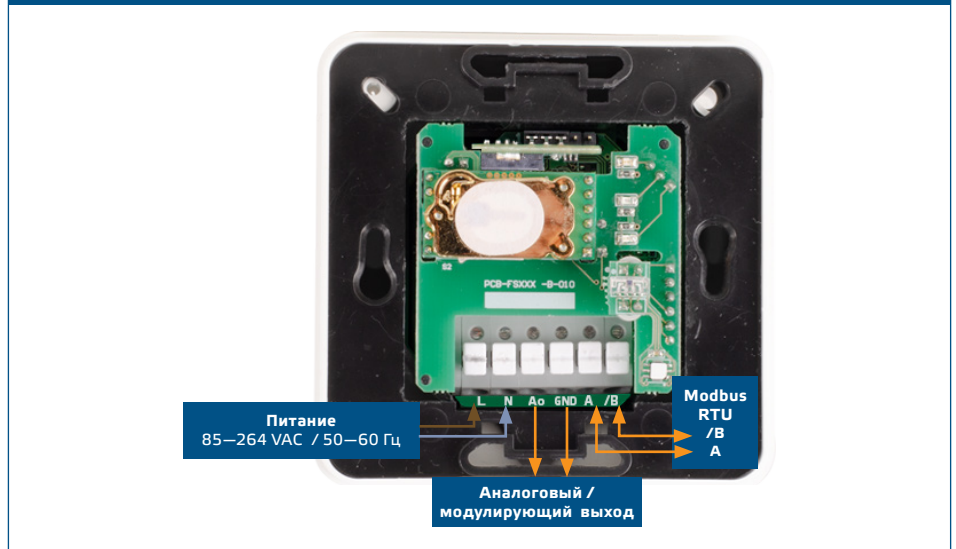


- Установите внутренний корпус в стену с помощью соответствующих соединительных элементов (не входит в комплект). Обратите внимание на правильное положение и установочные размеры, показанные на **Рис. 2** и **Рис. 3**.

**Рис. 2** Монтажные размеры - встроенный монтаж

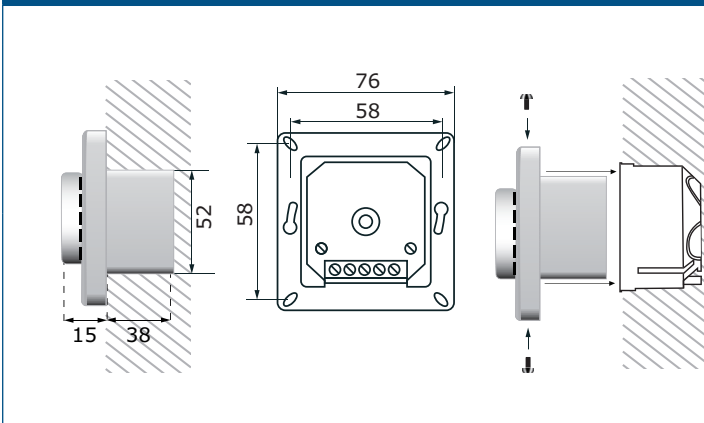

**Рис. 3** Монтажное положение

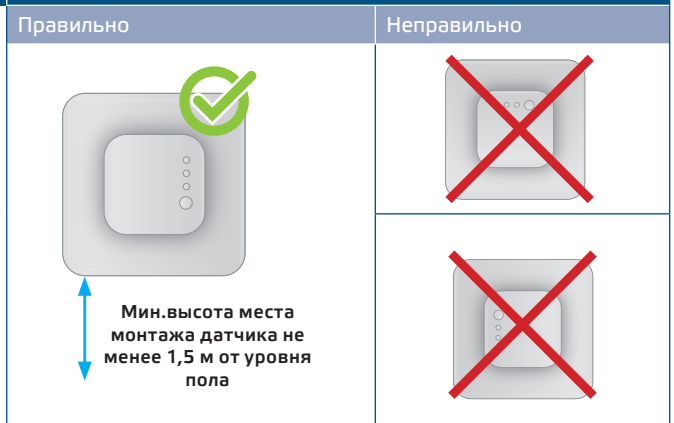


- Установите на место крышку корпуса и закрепите ее винтами.
- Включите питание.
- Сделайте нужные настройки с помощью программного обеспечения **3SModbus** или с помощью Sensistant. Заводские настройки по умолчанию см. **Карта регистров Modbus** продукта.


**Для поверхностного монтажа**

- Выключите источник питания.
- Установите крышку корпуса.
- Извлеките внутренний корпус.
- Установите внешний корпус на стену с помощью дюбелей и винтов, входящих в комплект. Обратите внимание на правильное положение и монтажные размеры, показанные на **Рис. 4** и **Рис. 5**.
- Вставьте соединительные кабели через кабельные уплотнители устройства.

**Рис. 4 Монтажные размеры - поверхностный монтаж**

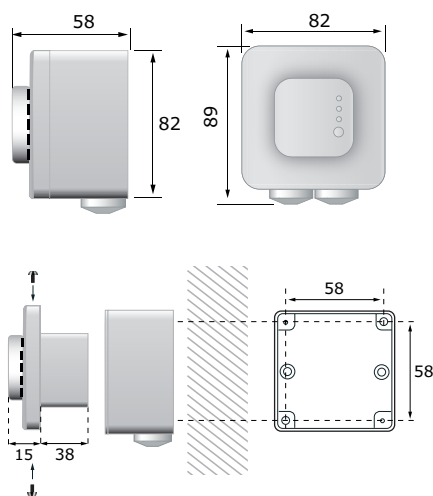

**Рис. 5 Монтажное положение**

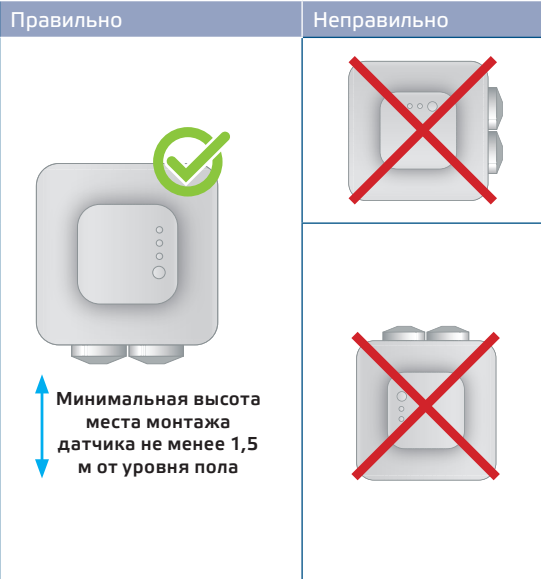

6. Выполните электропроводку согласно электрической схеме (см. **Рис. 1**), используя информацию из раздела "**Подключение и соединения**".
7. Вставьте внутренний корпус во внешний и закрепите его с помощью прилагаемых винтов и шайб (**Рис. 4**).
8. Установите на место крышку корпуса и закрепите ее винтами.
9. Включите питание.
10. Измените заводские настройки на нужные с помощью 3-кнопочного интерфейса, программного обеспечения 3SModbus или конфигуратора Sensistant. Заводские настройки по умолчанию см. **Карта регистров Modbus**.

**ПРИМЕЧАНИЕ**



Установите устройство таким образом, чтобы клеммный блок и соединения находились на нижней стороне.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Для получения полных данных регистров Modbus, обратитесь к Modbus Register Map, который представляет собой отдельный документ, прикрепленный к продукту на веб-сайте. Это отдельный документ касающийся продукта на нашем сайте, содержащий список Регистров. Продукты с более ранними версиями прошивки могут быть несовместимы с Modbus Register Map.

**Дополнительные настройки**

Чтобы обеспечить правильную связь, NBT необходимо активировать только в двух устройствах в сети Modbus RTU. Если необходимо, включите NBT резистор через 3SModbus или Sensistant (**Holding регистр 9**).

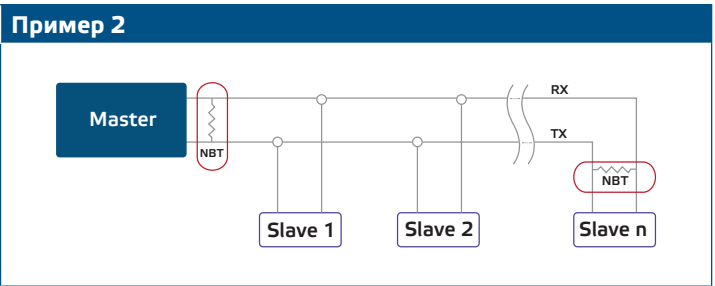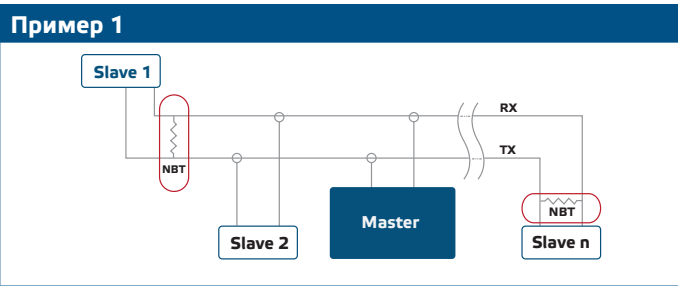

**ПРИМЕЧАНИЕ**

В сети Modbus RTU необходимо активировать два терминатора шины (NBT).



**ВНИМАНИЕ**

Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей!

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ****ВНИМАНИЕ**

Напряжение питания продукта опасно для здоровья.

**Процедура калибровки:**

Калибровка датчика не требуется. Все сенсорные элементы откалиброваны и испытаны на нашем заводе.

В маловероятном случае отказа элемента датчика CO<sub>2</sub> этот компонент может быть заменен.

**Обновление прошивки**

Новые функции и исправления ошибок доступны через обновление прошивки. Если на вашем устройстве не установлена последняя версия прошивки, ее можно обновить. SenteraWeb - это самый простой способ обновить прошивку устройства. Если у вас нет доступного интернет-шлюза, прошивку можно обновить с помощью загрузочного приложения ZSM (часть программного пакета Sentera ZSMcenter).

**ПРИМЕЧАНИЕ**


Убедитесь, что питание не прерывается во время процедуры загрузки.

**Световые индикаторы**

1. Когда зеленый светодиод горит, измеренное значение (температура, относительная влажность или CO<sub>2</sub>) находится между минимальным и максимальным значениями диапазона оповещения (**Рис. 6**). В этом случае звуковой сигнал включен/ ON.
2. Когда желтый светодиод горит, измеренное значение (температура, относительная влажность или CO<sub>2</sub>) находится в диапазоне оповещения (**Рис. 6**). В этом случае звуковой сигнал включен/ ON. Желтый светодиод мигает, когда связь Modbus остановлена и активирован HR8 (время ожидания Modbus > 0 секунд).
3. Когда красный светодиод горит, измеренное значение (температура, относительная влажность или CO<sub>2</sub>) ниже минимального значения диапазона измерения или выше максимального значения. Мигающий красный LED указывает на потерю связи с датчиком (**Рис. 6**). В этом случае звуковой сигнал включен/ ON.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Выход звукового сигнала может быть настроен через Holding register 78. Если записать 0 в Holding register 78, звуковой сигнал будет отключен. По умолчанию функция звукового сигнала установлена на „непрерывный“. Если записать 2 в Holding register 78, звуковой сигнал изменится на ‘импульсный’.

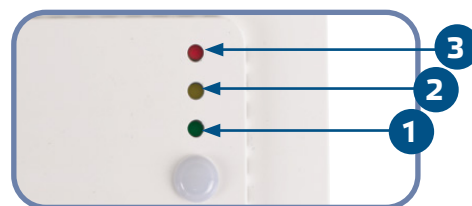**Рис. 6 Светодиодная индикация**

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Когда активируется режим загрузки, зеленый и желтый светодиоды мигают поочередно. Во время загрузки прошивки дополнительно мигает красный светодиод.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

По умолчанию светодиодная индикация относится к измерению CO<sub>2</sub>. Это можно изменить на стойности температуры или относительной влажности через Modbus Holding Register 79 (см. Таблица Holding registers).

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Яркость светодиодов можно регулировать от 0 до 100% с шагом 10 % в соответствии со значением, установленным в Holding register 80. Если записать "0" в Holding register 80, звуковой сигнал будет отключен.

**Датчик окружающего света**

Измеренная интенсивность света в люксах доступна в Input регистре 41. Кроме того, активный и пассивный уровни могут быть определены в Holding регистрах 35 и 36. Input регистр 42 указывает, находится ли измеренное значение ниже пассивного уровня, выше активного уровня или между уровнями:

- Уровень внешней освещенности <пассивный уровень: Input регистр 42 указывает «Ожидание».
- Уровень внешней освещенности > активный уровень: Input регистр 42 указывает «Активен».
- Уровень ожидания <Уровень внешней освещенности <Активный уровень: Input регистр 42 указывает «Низкая интенсивность».

## ПРОВЕРКА ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

После включения питания один из светодиодов загорится в соответствии со статусом измерения. Если это не так, проверьте снова соединения проводов.

## ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ

Избегайте ударов и экстремальных условий; храните в оригинальной упаковке.

## ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Два года со дня даты поставки при обнаружении производственных дефектов. Любые модификации или изменения в изделии освобождают производителя от любых обязанностей. Изготовитель не несёт ответственность за возможные несоответствия в технических данных и рисунках, так как устройство может быть изготовлено после даты публикации инструкции.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При нормальных условиях эксплуатации этот продукт в обслуживании не нуждается. В случае загрязнения протрите сухой или влажной тканью. В случае сильного загрязнения чистите неагрессивными жидкостями. При этом устройство должно быть отключено от сети питания. Убедитесь в отсутствии попадания жидкости внутрь устройства. После очистки подключайте его только абсолютно сухим к сети питания.